

-20°C

+70°C

**SYSTÈME MINOROC®
K-ACIER INOX
EN 50345**



Connexion d'une attache ACIER INOX au câble MINOROC® K




joins



joins

Glissez le corps et la pièce de vissage de la terminaison sur le câble. Attention de bien placer les joints sur les parties inférieure et supérieure de l'attache.

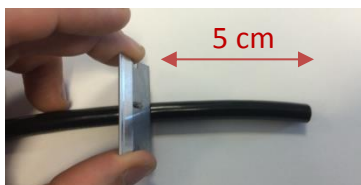

5 cm



Faire une seule et légère coupe circonférentielle dans la gaine du câble (à 5 cm environ). Pour éviter (absolument!) toutes coupures des fibres à l'intérieur du câble, finir de détacher la gaine en pliant le câble à plusieurs reprises.



Retirez la partie découpée de la gaine



(1)

(2)

(3)

(4)

En position verticale, positionnez les fibres autour de l'attache de manière uniforme (1). Placez le cône au centre des fibres (2) puis tirez le câble vers le bas pour faire rentrer le cône dans le câble (3). Une fois connecté, tirez à plusieurs reprises afin d'exercer une première tension sur le câble (4). Enfin tapez sur la base du cône à l'aide d'un marteau pour finir de coincer les fibres. L'attache ne peut alors pas se détacher du câble.



Visser les parties supérieure et inférieure de l'attache pour finir de compléter le système. Le système attache acier inoxydable est parfaitement étanche.